

Errata

AWRL1432 器件硅片勘误表
硅片修订版本 ES1.1、ES2.0



内容

1 简介.....2

2 器件命名规则.....2

3 器件标识.....3

4 使用说明.....4

 4.1 低功耗拓扑中的上电序列.....4

 4.2 符合 BOM 优化型拓扑中 1.2V 数字 LDO 输出路径的数据表规格.....4

5 器件型号/修订版对应关系公告.....6

6 功能规范的已知设计异常.....7

7 商标.....22

修订历史记录.....22

1 简介

本文档介绍了德州仪器 (TI) CMOS 雷达器件 (AWRL1432) 的功能和性能规范的已知异常

2 器件命名规则

为了标示所处的产品开发周期阶段，德州仪器 (TI) 为所有雷达/毫米波传感器器件的零件号分配了前缀。每个雷达器件具有以下两种前缀之一：**XA**x 或 **AWRL**x (例如：**XA1432BGABL**)。这些前缀代表了产品开发的发展阶段，即从工程原型 (**XI**) 直到完全合格的生产器件 **AWRL**x。

器件开发进化流程：

- XA** — 试验器件不一定代表最终器件的电气规格，并且可能不使用生产封装流程。
- AWRL** — 完全合格的器件芯片量产版本。

XAx 器件在出货时附带如下免责声明：

“开发中的产品用于内部评估用途。”

由于这些器件的预期最终使用故障率仍未确定，德州仪器 (TI) 建议不要将这些器件用于任何生产系统。

3 器件标识

图 3-1 展示了 AWRL1432 雷达器件的封装符号示例。

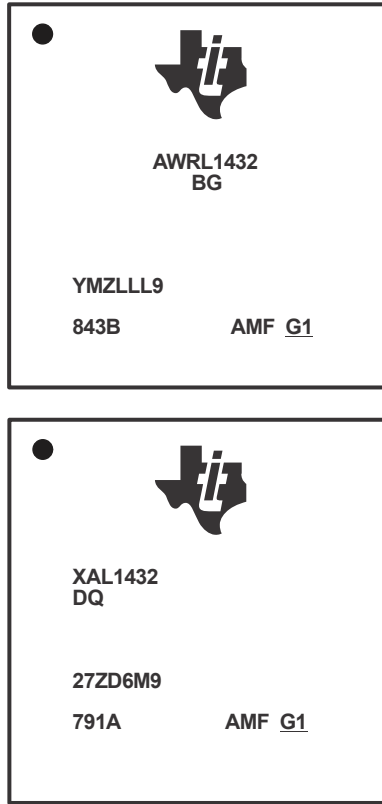


图 3-1. 器件产品标识示例

此标识编号包含以下信息：

- 第 1 行：TI 标识
- 第 1 行：器件型号
- 第 2 行：安全级别和安全等级
 - Q = 非功能安全
 - B = 支持 ASIL B
 - G = 通用
 - A = 经认证的引导
- 第 3 行：批次追踪代码
 - YM = 年/月代码
 - Z = 组装地点代码
 - LLL = 组装批次
 - 9 = 主站点代码
- 第 4 行：
 - 843/791 = 器件标识符
 - B/A = 裸片修订版本
 - AMF = 封装标识符
 - G1 = “绿色”封装版本 (必须带下划线)

4 使用说明

4.1 低功耗拓扑中的上电序列

当器件处于低功耗拓扑，且 1.8V 在 1.2V 之前上电时，仅在器件上电期间，在 NRESET 释放之前，在 1.2V 电源轨上可以看到瞬时大电流。为避免这种情况，请在 1.8V 之前上电 1.2V (VDDIN、VDD_SRAM 和 VNWA)。

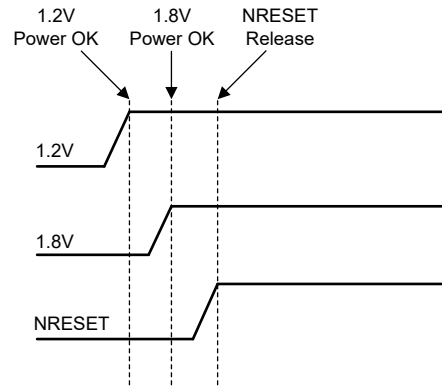


图 4-1. 建议的加电序列

备注

1. 本使用说明仅适用于 1.2V 电源轨。对于 1.2V 电源以外的信号，请参阅数据表中的“器件唤醒序列”图。
2. TI EVM/参考设计中的配电网路遵循数据表中的“器件唤醒序列”，并支持额外电流，而无需先上电 1.2V。

4.2 符合 BOM 优化型拓扑中 1.2V 数字 LDO 输出路径的数据表规格

如器件数据表所示，1.2V 数字 LDO 需要一个典型值为 $4.7\ \mu\text{F}$ 的去耦电容器。输出路径不同部分提供的寄生效应如图 4-2 所示。“RT1”和“RT2”分别是焊球到电容器引线走线和接地走线提供的寄生电阻。同样，“LT1”和“LT2”分别是焊球到电容器引线走线和接地走线提供的寄生电感。“ESL1”和“ESR1”是去耦电容器的有效串联电感和电阻。表 4-1 给出了电容和寄生电阻/电感的最小值、最大值和典型值。

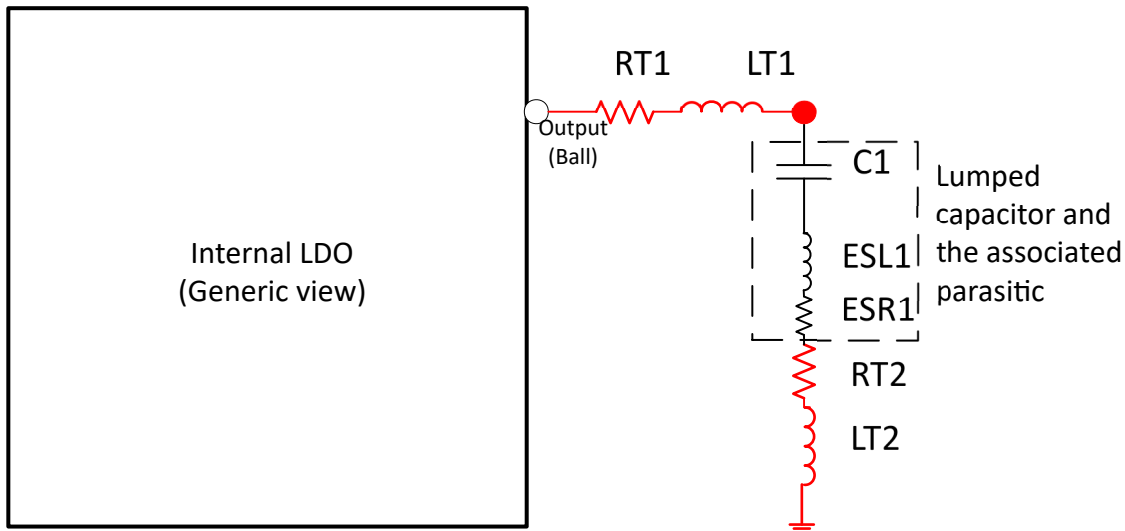


图 4-2. 与单个去耦电容器相关的 PCB 寄生元件

表 4-1. 1.2V 数字 LDO 输出

	最小值	典型值	最大值	单位
C 的建议值	3.6	4.7	5.2	μF
允许的输出寄生电感 L_p	1	1.5	2	nH
允许的输出寄生电阻 R_p	15	20	35	m Ω

如果在 PCB 设计中无法实现 R_p ，则可以考虑以下权变措施：

在 VDD 输出路径中添加一个串联精密电阻器以及去耦电容器，以获得数据表限制范围内输出路径的等效有效串联电阻。

示例器件型号：PA0402FRL570R02L、20m Ω 、1% 容差；MFL0603R0200FA、20m Ω 、1% 总容差；

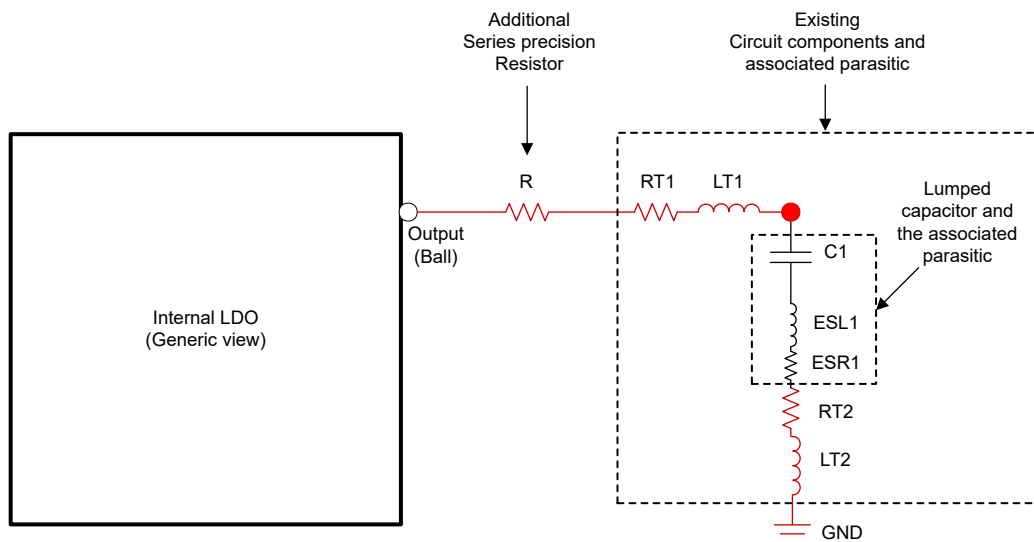


图 4-3. 解决方法示例

5 器件型号/修订版对应关系公告

表 5-1. 器件型号/修订版对应关系公告

公告编号	公告标题	AWRL1432	AWRL1432
		ES1.1	ES2.0
模拟/毫米波			
ANA #51	连续波流 CZ 模式：RX 输出代码每 20.97152 毫秒突然跳变一次	X	X
ANA #52	启动后未禁用限幅器 LDO 测试负载 (TLOAD)	X	
数字子系统			
DIG #1	ePWM：斩波运行模式期间存在干扰	X	X
DIG #2	UART：无法使用 UARTA 将序列发生器从深度睡眠低功耗模式唤醒	X	
DIG #3	UART：限制了 UART 波特率	X	X
DIG #4	RS232：自动波特率功能不支持修整后的 RCOSC 差异	X	X
DIG #5	启用 SPI 智能空闲模式后，不支持通过内部总线访问 SPI 来传输数据	X	X
DIG #6	CRC：不支持 CRC 8 位数据宽度以及 CRC8-SAE-J1850 和 CRC8-H2F 在 CAN 模块中的潜在用途	X	X
DIG #7	在低功耗深度睡眠断电状态下访问集群 3 保留存储器时，APPSS Cortex-M4 无法获得正确的错误响应	X	
DIG #8	共享 RAM 时钟门控默认值	X	X
DIG #9	无法从 RS232 访问 TOP_IO_MUX 寄存器空间来进行调试	X	X
DIG #10	帧停止 API 出现错误行为	X	X
DIG #14	共享存储器中的部分写入导致数据存储损坏	X	X
DIG #15	如果 metaimage 为 2K 的倍数，引导将会失败		X
DIG #16	通过 SPI 传输小于 8k 的映像时引导失败	X	X

6 功能规范的已知设计异常

ANA #51

连续波流 CZ 模式 : Rx 输出代码每 20.97152 毫秒突然跳变一次

受影响的修订版

AWRL1432 ES1.1、ES2.0

详细信息

在连续波流 CZ 模式下，Rx 数据显示输出代码每 20.97152 毫秒突然跳变一次。

使用线性调频脉冲时，这在雷达功能模式下不会导致问题。但是，在实验室中使用连续流模式测试 Rx 链时，将会出现此问题。

权变措施

要使用连续流 (CW) 模式进行测试，建议从第一个样本本身开始采集数据，以确保在确定性的样本上发生干扰。请按照以下顺序实现此目的：

- 配置 RDIF (雷达数据接口)
- 装备 DCA1000 (数据采集卡)
- 启用连续流模式。

按此顺序操作不会出现干扰。例如，如果用户分析前 20ms 或 21 到 41ms 间的数据。

ANA #52 **启动后未禁用限幅器 LDO 测试负载 (TLOAD)****受影响版本** AWRL1432 ES1.1**详细信息** 出于稳定性目的，默认情况下，启动期间会启用限幅器 LDO TLOAD。启用振荡器后，应自动禁用电流负载，以便降低功耗并提高可靠性。由于当前未自动关闭负载，因此观察到高于预期的电流 ($\approx 8\text{mA}$)。**权变措施** 建议设置以下字段来显式禁用负载位，以避免不必要的功率烧毁：

TOP_PRCM : CLK_CTRL_REG1_LDO_CLKTOP = 0x1

此问题已在 ES2.0 中修复

DIG #1

ePWM：斩波运行模式期间存在干扰

受影响的修订版

AWRL1432 ES1.1、ES2.0

详细信息

在斩波模式下运行期间，可能会在来自 ePWM 模块的 ePWMA 和 ePWMB 输出信号上观察到干扰。

权变措施

如果用例受到干扰，建议将 LPRADAR:APP_PWM:PCCTL:CHPEN 寄存器位设置为 0，以禁用 PWM 斩波控制功能。

下表列出了上述权变措施的寄存器地址。

位	名称	地址
0	LPRADAR:APP_PWM:PCCTL:CHPEN	0X57F7 FC3C

DIG #2	UART : 无法使用 UARTA 将序列发生器从深度睡眠低功耗模式唤醒
受影响的修订版	AWRL1432 ES1.1
详细信息	无法使用通用异步接收器/发送器 A (UART A) 将处理器内核从深度睡眠模式唤醒。目前，UART B 中断连接到唤醒中断控制器线路。
权变措施	建议使用其他唤醒源 (本地互连网络 (LIN)/控制器局域网 — 灵活数据速率 (CAN-FD)/UARTB/串行外设接口 (SPI)) 此问题已在 ES2.0 中修复。

DIG #3

UART : 限制了 UART 波特率

受影响的修订版

AWRL1432 ES1.1、ES2.0

详细信息

由于设计限制 (与时钟方案有关) , UART 不支持高于 115200 比特每秒的标准波特率。可支持最高 1.25Mbps 的更高波特率, 但它们是标准的。

需要 UART 的应用无法使用高于 115200 比特每秒的标准波特率

支持的标准波特率 :

XTAL (MHz)	40	
理想波特率 (bps)	实际波特率	误差 %
115200	113636.36	1.36
76800	75757.58	1.36

支持的非标准波特率 :

XTAL (MHz)	40
最大波特率 (bps)	1250k
	833.33k
	625k
	500k
	416.66k
	357.14k
	312.5k

权变措施

建议根据应用需求使用以下权变措施 :

- 如果外部 MCU 可支持相同的非标准波特率, 使用非标准波特率可提供最高 1.25Mbps 的吞吐量。
- LIN (无外部 LIN PHY) 可用作 UART, 并提供最高 576Kbps。
- 如果用例需要更高的吞吐量, 则改用 SPI。

DIG #4	RS232 : 自动波特率功能不支持修整后的 RCOSC 差异
受影响的修订版	AWRL1432 ES1.1、ES2.0
详细信息	修整 RCOSC 后，预期的时钟频率和观察到的频率差异 (RC 时钟的容差) 不支持 RS232 所需的自动波特率设置。 目前，对于 ES1.1、ES2.0，默认会禁用自动波特率

DIG #5

启用 SPI 智能空闲模式后，不支持通过内部总线访问 SPI 来传输数据。

受影响的修订版

AWRL1432 ES1.1、ES2.0

详细信息

在第一次触发以进行数据传输访问之前，需要禁用 SPI 智能空闲模式。如果需要启用 SPI 智能空闲模式，必须在访问完成后再次启用该模式。

权变措施

建议遵循以下操作顺序：

自动唤醒 = 1 且在控制器模式下

1. 根据需要配置 McSPI
2. 在确保没有来自/到 SPI 的待处理事务，且 CPU 或 DMA 不会再访问 McSPI 之后，启用“智能空闲”模式（对于 SPI1，设置 LPRADAR:APP_CTRL:SPI1_SMART_IDLE_ENABLE；对于 SPI 2，设置 LPRADAR:APP_CTRL:SPI2_SMART_IDLE_ENABLE）
3. 如果需要对 McSPI 进行寄存器或存储器访问，禁用“智能空闲”模式（对于 SPI 1，设置 LPRADAR:APP_CTRL:SPI1_SMART_IDLE_ENABLE=0；对于 SPI 2，设置 LPRADAR:APP_CTRL:SPI2_SMART_IDLE_ENABLE=0）
4. 在控制器模式下，外部主机不会切换 SPI_CS，因此不会发生任何唤醒操作 =>（对于 SPI 1，设置 LPRADAR:APP_CTRL:SPI1_SMART_IDLE_AUTO_EN 为 1 或 0，以及设置 LPRADAR:APP_CTRL:SPI2_SMART_IDLE_AUTO_EN 为 1 或 0）没有任何区别

自动唤醒 = 1 且在外设模式下

1. 根据需要配置 McSPI
2. 在确保没有来自/到 SPI 的待处理事务，且 CPU 或 DMA 不会再访问 McSPI 之后，启用“智能空闲”模式（对于 SPI1，设置 LPRADAR:APP_CTRL:SPI1_SMART_IDLE_ENABLE；对于 SPI 2，设置 LPRADAR:APP_CTRL:SPI2_SMART_IDLE_ENABLE）
3. 如果任何控制器 (DMA/CPU) 需要对 McSPI 进行寄存器或存储器访问，禁用“智能空闲”模式（对于 SPI 1，设置 LPRADAR:APP_CTRL:SPI1_SMART_IDLE_ENABLE=0；对于 SPI 2，设置 LPRADAR:APP_CTRL:SPI2_SMART_IDLE_ENABLE=0）
4. 如果有来自 McSPI 的唤醒信号（由于某个 SPI_CS 切换操作），则会自动启用时钟。
5. 禁用“智能空闲”配置（对于 SPI 1，设置 LPRADAR:APP_CTRL:SPI1_SMART_IDLE_ENABLE=0；对于 SPI 2，设置 LPRADAR:APP_CTRL:SPI2_SMART_IDLE_ENABLE=0），以访问寄存器。

下表列出了针对上述权变措施的寄存器地址。

位	名称	地址
0	LPRADAR:APP_CTRL:SPI1_SMART_IDLE_ENABLE	0x560603A8
2	LPRADAR:APP_CTRL:SPI1_SMART_IDLE_AUTO_EN	0x560603A8
0	LPRADAR:APP_CTRL:SPI2_SMART_IDLE_ENABLE	0x560603AC
2	LPRADAR:APP_CTRL:SPI2_SMART_IDLE_AUTO_EN	0x560603AC

DIG #6	CRC : 不支持 CRC 8 位数据宽度以及 CRC8-SAE-J1850 和 CRC8-H2F 在 CAN 模块中的潜在用途
受影响的修订版	AWRL1432 ES1.1、ES2.0
详细信息	1. 不支持 8 位数据宽度。支持的最小数据宽度为 16 位。 2. 不支持 CRC 类型 CRC8-SAE-J1850 和 CRC8-H2F。
权变措施	1. 支持 16/32/64 位数据宽度。 2. 建议不要使用上述不受支持的多项式。

DIG #7	在低功耗深度睡眠断电状态下访问集群 3 保留存储器时，APPSS Cortex-M4F 无法获得正确的错误响应
受影响的修订版	AWRL1432 ES1.1
详细信息	Cortex-M4F 在断电状态下尝试访问集群 3 存储器时，生成错误的逻辑不正确，导致 Cortex-M4F 无法获得正确的错误响应。
权变措施	在低功耗深度睡眠断电状态下，软件不应尝试访问集群 3 保留存储器 此问题已在 ES2.0 中修复。

DIG #8

共享 RAM 时钟门控默认值

受影响的修订版

AWRL1432 ES1.1、ES2.0

详细信息

在未对时钟门控寄存器重新编程的情况下，退出深度睡眠模式时可能会损坏共享 RAM 数据。

前端控制器子系统 (FECSS)、应用子系统 (APPSS) 和硬件加速器子系统 (HWASS) 共享存储器时钟门控的复位值为 1。时钟 ICG 控制信号来自以下寄存器。

位	名称	地址
0	LPRADAR:FEC_CTRL:FECSS_SHARED_MEM_CLK_GATE:FECSS_SHARED_MEM_CLK_GATE_HWA_ENABLE	0x5200002C
0	LPRADAR:APP_CTRL:APPSS_SHARED_MEM_CLK_GATE:APPSS_SHARED_MEM_CLK_GATE_MEM0_HWA_ENABLE	0x56060398
2	LPRADAR:APP_CTRL:APPSS_SHARED_MEM_CLK_GATE:APPSS_SHARED_MEM_CLK_GATE_MEM1_HWA_ENABLE	0x56060398

当 FECSS 通过 AHB 访问共享存储器时，若 APPSS 试图通过 VBUSM SCR 访问共享存储器组 0，会观察到 APPSS 从共享 RAM 中读取到错误的零值。

如果根据分配情况仅启用其中一个时钟门 (HWA 或 FEC/APP)，则可以正确读取数据。由于时钟门控控制信号来自控制信号寄存器空间，因此每次退出深度睡眠模式后，这些值会再次被复位，需要重新编程。

权变措施

根据不同的共享存储器配置，对到达共享存储器的时钟 ICG 控制信号进行编程。每次退出深度睡眠模式后，都需要对 ICG 控制信号进行重新编程。

配置	软件注意事项
存储器与 M3 共享	禁用以下 ICG 控制信号：- LPRADAR:FEC_CTRL:FECSS_SHARED_MEM_CLK_GATE:FECSS_SHARED_MEM_CLK_GATE_HWA_ENABLE
前 128KB 与 M4 共享	禁用以下 ICG 控制信号：- LPRADAR:APP_CTRL:APPSS_SHARED_MEM_CLK_GATE:APPSS_SHARED_MEM_CLK_GATE_MEM0_HWA_ENABLE
256KB 与 M4 共享	禁用以下 ICG 控制信号： - LPRADAR:APP_CTRL:APPSS_SHARED_MEM_CLK_GATE:APPSS_SHARED_MEM_CLK_GATE_MEM0_HWA_ENABLE - LPRADAR:APP_CTRL:APPSS_SHARED_MEM_CLK_GATE:APPSS_SHARED_MEM_CLK_GATE_MEM1_HWA_ENABLE

DIG #9 无法从 RS232 访问 TOP_IO_MUX 寄存器空间来进行调试

受影响的修订版
AWRL1432 ES1.1、ES2.0

详细信息
RS232 无法写入 TOP_IO_MUX 寄存器，除非该空间已针对用户模式访问进行了编程。

权变措施
建议按以下顺序操作：

1. 从处理器或 DAP：解锁 TOP_IO_MUX 寄存器（通过编程
LPRADAR:TOP_IO_MUX:IOCFGKICK0 = 83E7 0B13h 和
LPRADAR:TOP_IO_MUX:IOCFGKICK1 = 95A4 F1E0h）
2. 从处理器或 DAP：写入 TOP_IO_MUX 寄存器，
LPRADAR:TOP_IO_MUX:USERMODEEN 应设置为 0xADADADAD
3. 现在可以从 RS232 访问 TOP_IO_MUX 寄存器了。

下表列出了针对上述权变措施的寄存器地址。

位	名称	地址
0:31	LPRADAR:TOP_IO_MUX:IOCFGKICK0	0x5A000068
0:31	LPRADAR:TOP_IO_MUX:IOCFGKICK1	0x5A00006C
0:31	LPRADAR:TOP_IO_MUX:USERMODEEN	0x5A000060

DIG #10 **帧停止 API 出现错误行为****受影响的修订版**
AWRL1432 ES1.1、ES2.0**详细信息**
帧定时器将帧停止命令锁存在硬件寄存器中，该命令在当前帧结束时生效。由于锁存的停止位，在帧定时器已经停止时发出帧停止 API，将导致下一帧触发意外停止。**权变措施**

1. 应避免使用不必要的传感器停止 API。
2. 该应用可能必须等待一个帧周期完成，然后才能停止帧。
3. 应用应等待 FECSS 在收到帧停止确认后，完成突发结束和帧结束活动。

DIG #14

共享存储器中的部分写入导致数据存储损坏

受影响的修订版

AWRL1432 ES1.1、ES2.0

详细信息

内部共享存储器具有 ODD 和 EVEN 存储体结构。对于特定地址范围，对 EVEN 存储体进行部分写入（小于 32 位）时，会通过总线上的下一个数据损坏 ODD 存储体中相同地址的内容。当共享存储器分配给 M4/M3 时，若先对地址 A 进行连续全字写入访问，再对地址 B 进行子字写入访问，将导致地址 A 的数据损坏。

当存储器与 M4/M3 共享时，以下地址范围会出现问题：

内存	地址范围
APP_CPU_SHARED_RAM	0x0048 0000 - 0x004B FFFC
FEC_CPU_SHARED_RAM	0x2120 8000 - 0x2121 FFFC

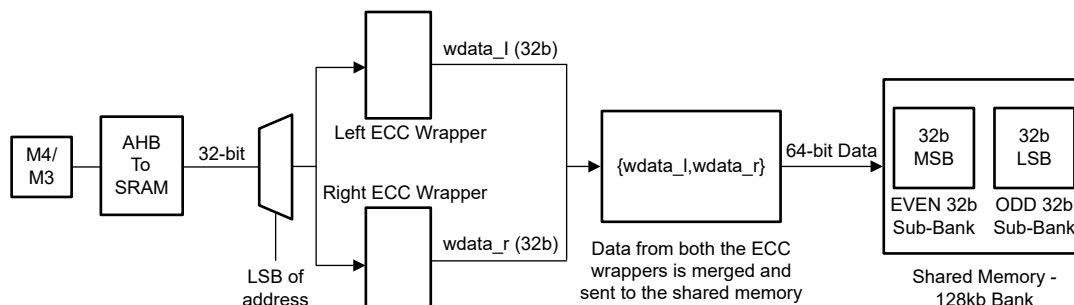


图 6-1. 与 M4/M3 共享时的共享存储器逻辑图

与 M3/M4 共享时，输入数据位宽为 32 位，如图所示。因此，根据地址的 LSB，信号会发送到左侧或右侧 ECC 包装器。

权变措施

1. 与处理器共享时，使用共享存储器作为代码存储器。
2. 对非功能安全器件禁用 ECC - 在非功能安全器件的 RBL 中，禁用共享存储器的 ECC。

DIG #15	如果 <i>metaimage</i> 为 2K 的倍数，引导将会失败
受影响的修订版	AWRL1432 ES2.0
详细信息	如果 <i>metaimage</i> 为 2048 字节的倍数，引导将会失败。
权变措施	1. 添加一个固定的非易失性变量，以增加 <i>metaimage</i> 的大小，使其不与 2048 字节对齐。 2. 将 MMWAVE-L-SDK 更新到 5.4 或更高版本；毫米波 LSDK 5.4 及更高版本对 <i>metaimage</i> 进行了更改，在映像为 2048 字节的倍数时会添加一个最小配置文件（约 64 字节）。

DIG #16

通过 SPI 传输小于 8k 的映像时引导失败

受影响的修订版

AWRL1432 ES1.1、ES2.0

详细信息

在少数情况下（在 SPI 连续下载期间）不会进行 EDMA 地址链接，因此对于下表中提到的特定 metaimage 大小范围，通过 SPI 引导连续下载映像将会失败：

映像大小 (字节)	是否存在问题
<2048	否
>2048 且 <4096	否
>=4096 且 <6144	是
>=6144 且 <8192	是
>= 8192	否

权变措施

通过 SPI 引导时使用大于 8KB 的映像。如果映像较小，在编译期间将附加常量数据来创建大于 8KB 的映像。

7 商标

所有商标均为其各自所有者的财产。

修订历史记录

**Changes from AUGUST 31, 2024 to DECEMBER 31, 2025 (from Revision A (August 2024) to
Revision B (December 2025))**

Page

-
- (使用说明) : 已添加该章节.....4
-

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月